


Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Resultat från Framtidens tråhus och WoodBuild

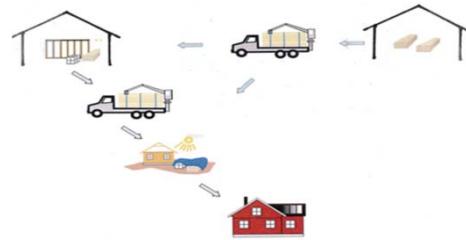

Av Lars Olsson, SP Byggnadsfysik och innemiljö

Resultaten har sammanställts i en licentiatuppsats på Chalmers: *Moisture Conditions in Exterior Wooden Walls and Timber During Production and Use*




SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



Bakgrund

- Bättre isolerat ger kallare och fuktigare vägg nära utsidan
 - Ökad risk för mögelpåväxt
 - Kan leda till att människors hälsa påverkas negativt
- Nya krav på energianvändning och fuktsäkerhet

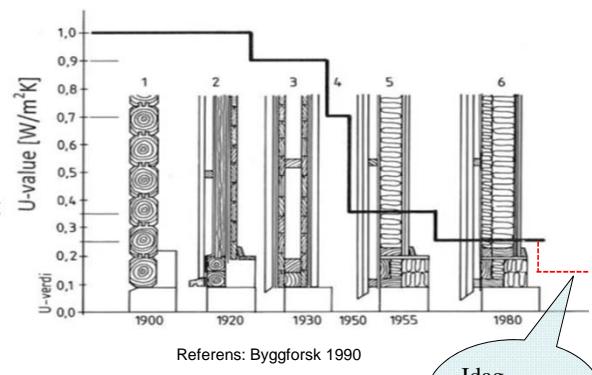


SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktförhållanden i trätytterväggar och virke under produktion och drift

Syfte

- Rekommendationer för fuktsäkert byggande och för att undvika mögelväxt
- Visa temperatur, fukttilstånd för virke och väggar i både bygg- och bruksskedet

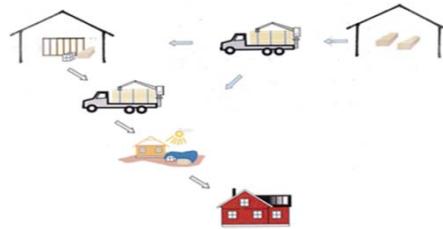

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Metod

- Sågverk
 - Fukt



Fältmät. 1 sågverk

- Fuktkvot
- Virkesbitar till lab



Lab.exp. fuktomfördelning i virkesstycke

- Fuktmätning i lab på provbitar



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under produktion och drift


Metod

- **Ytterväggar i bruksskedet**
 - Fukt
 - Temperatur
 - Mögelväxt
 - Observationer



Fältmät av 7 hus, varav 4 nya, 3 med nya fasader

- RF, T, Fk logning under 3 år i 150 mätpunkter
- Provtagning och mögelanalys

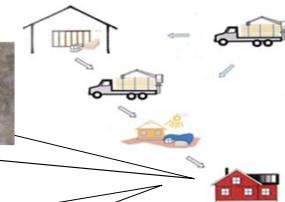

Beräkning av 4 hus (2 små, 2 st 7vån.)

- Beräkning av mögelväxt utifrån uppmätt RF och T, belägna i Falkenberg, Växjö, Skellefteå. (JN, ST)



Lab.exp. av 5 väggkonstr.

- Mätning av RF, T, Fk

Beräkning av 5 väggkonstruktioner

- 2D-Beräkningar av RF och T (TF)

Lab.test slagregn av 4 väggkonstr.

- Fuktindikation
- Observationer



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Varför mikrobiologisk analys?

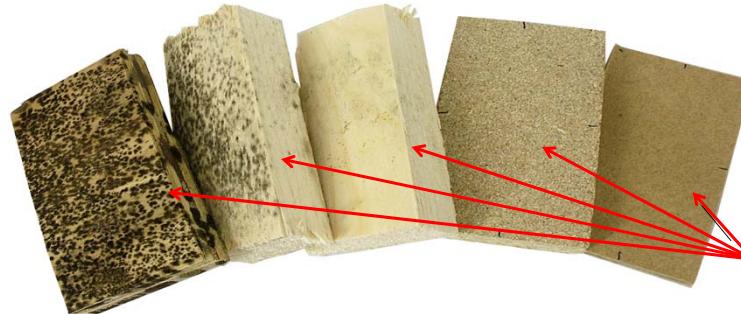


Foto: Annika Ekstrand-Tobin, SP

- Det är vanligt att påväxten inte syns för blotta ögat!



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Beräkning med mögelmodell

- MRD modellen (Mögel Resistens Dimensionering)*
 - MRD index ≥ 1 risk för etablerad påväxt
 - För hyvat regelvirke gäller $D_{krit}=17$ dagar vid 90 % RF och 22 °C



*Thelandersson S. & Isaksson T. (2013)



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



Vilken fuktkvot har virke?



- Enligt Hus AMA, inbyggnadsvirke målfuktkvot 16%, (ss-EN14298:2004)
 - Medfuktkvot 13,5-18%
 - 93,5% inom 11,2-20,8%

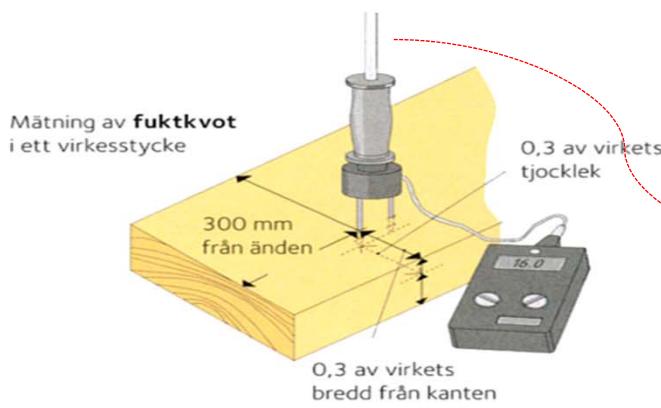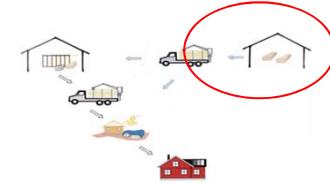

Figur: Svenskt Trä


Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under produktion och drift

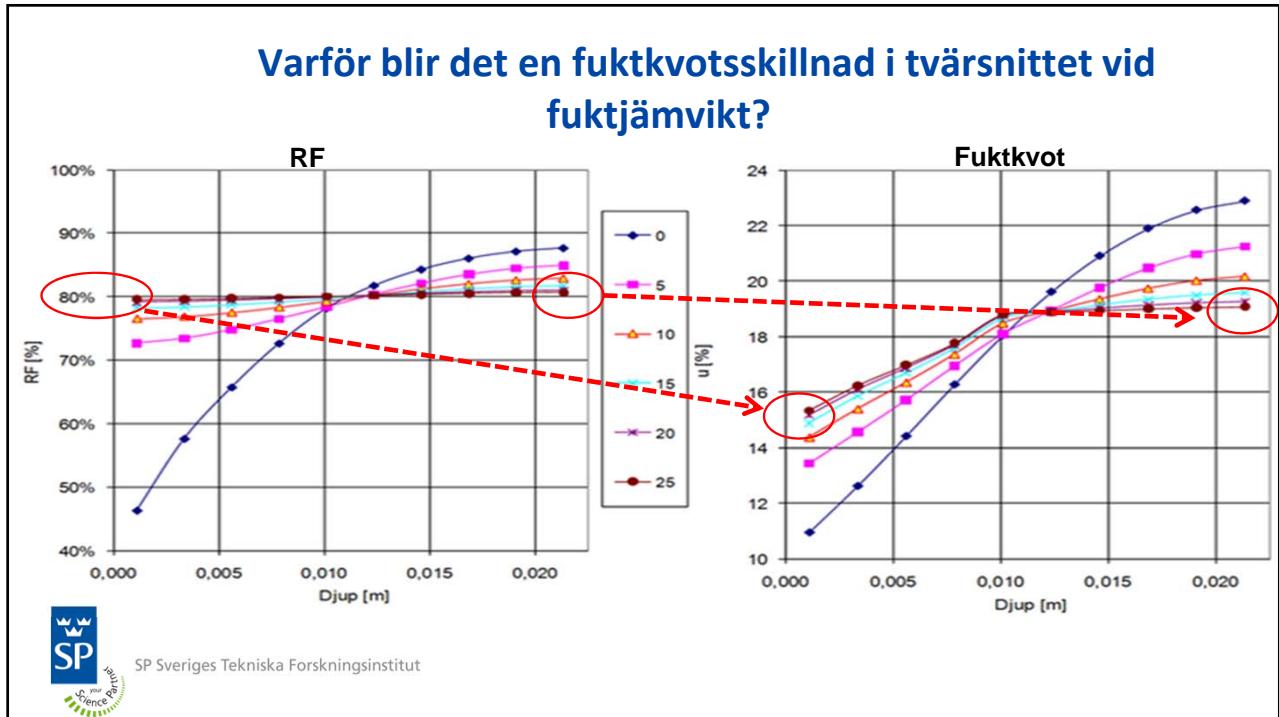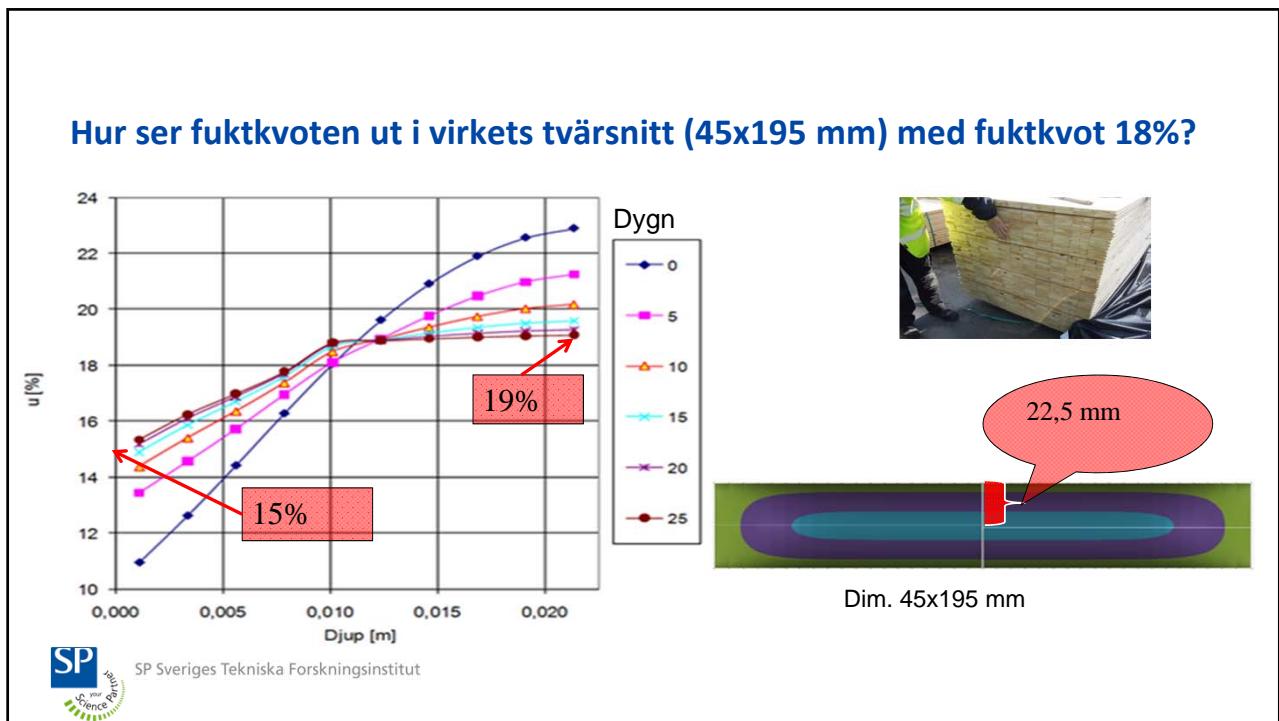

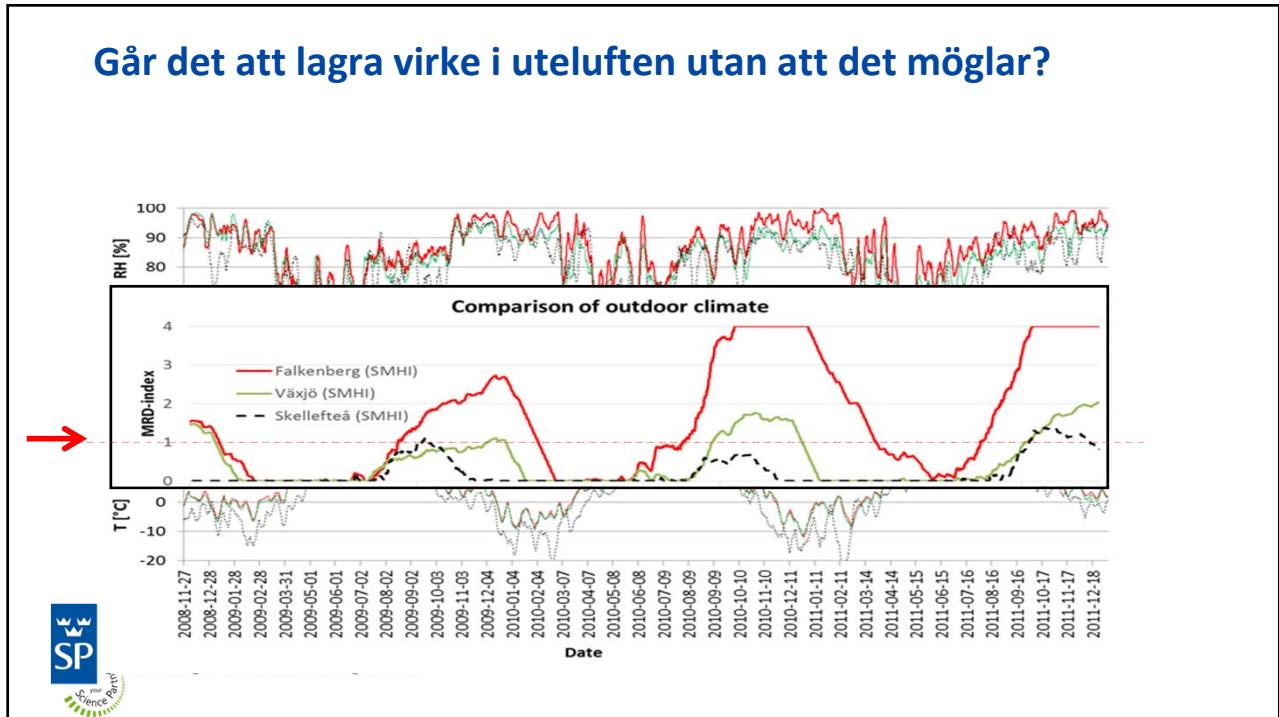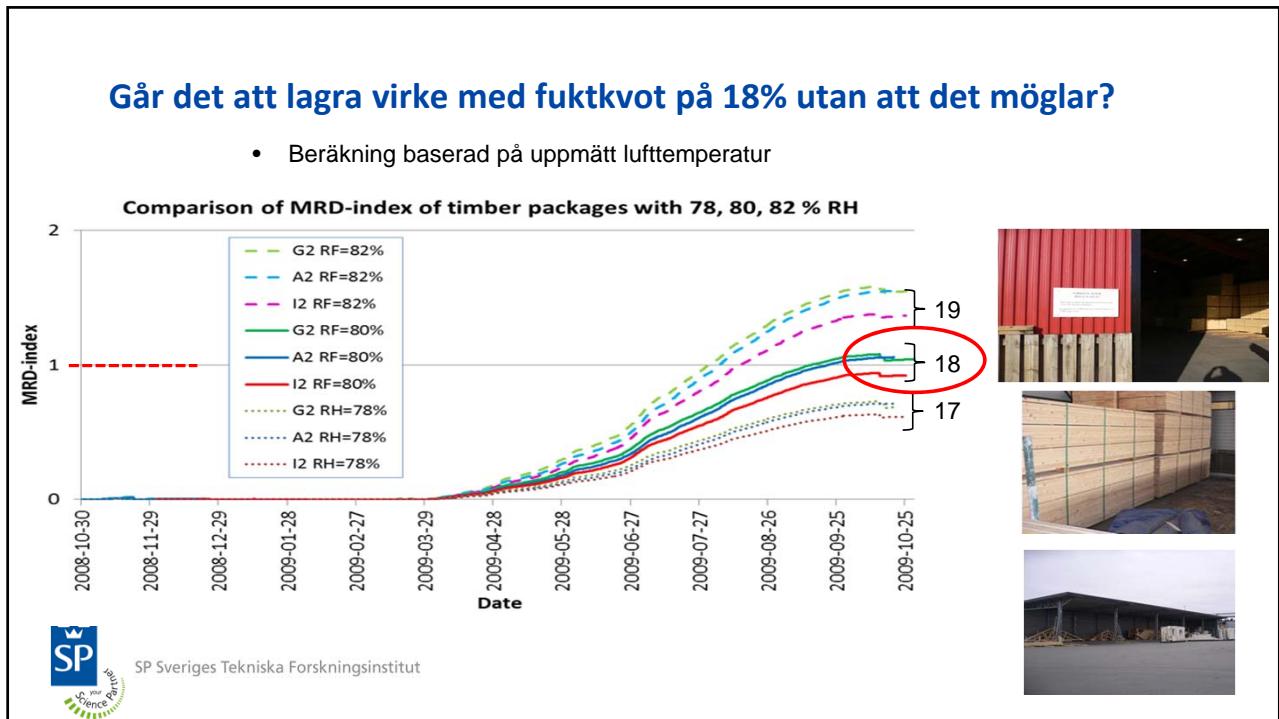

Slutsatser


- Max 16% fuktkvot i virkespaket
- Lagring i uteluft bör begränsas till 1 månad

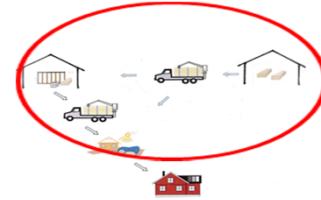

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut


Möglar trähus under byggskedet?

3 fabriker

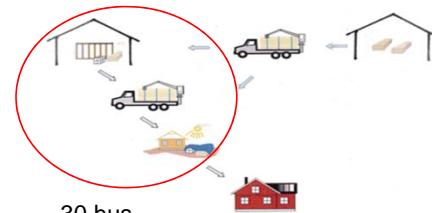

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under produktion och drift


Mätresultat

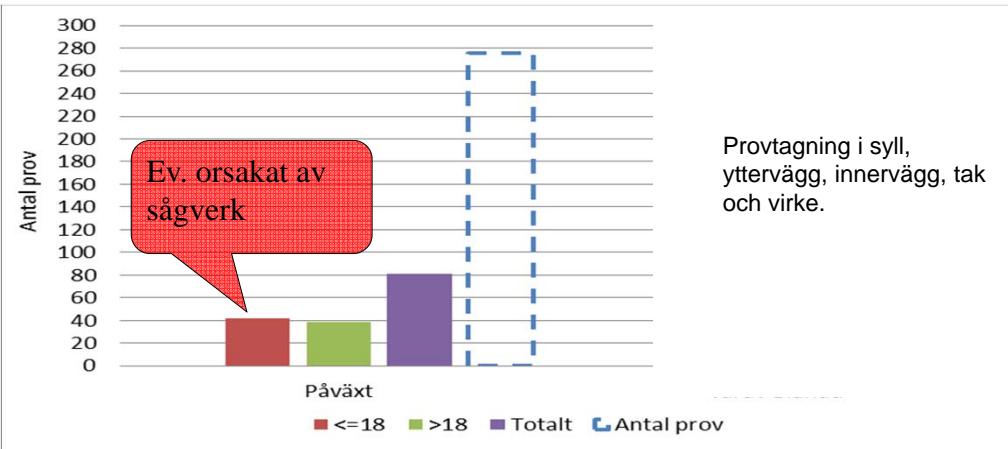

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut


Mätresultat

- Ingen påväxt på insida väggelement

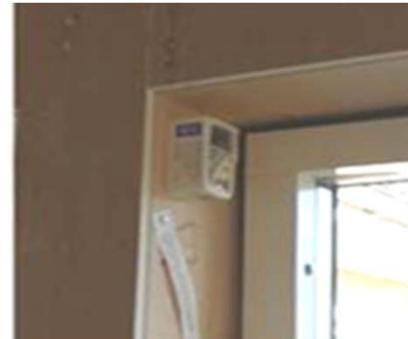

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut


Observationer

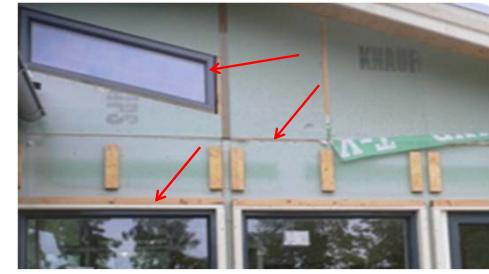


Observationer



Vad händer om reglar och syllar blir blöta?

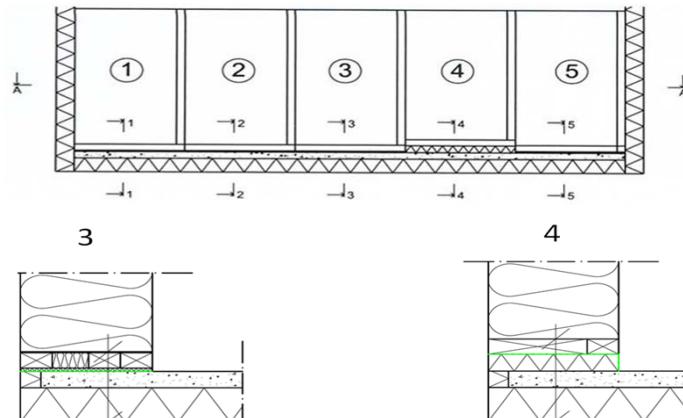

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

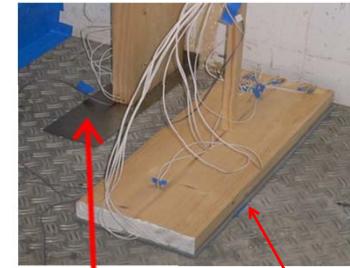

7 stålsyll med
träregel 6 syll

Vattenbad 1-2 mm djup


- 1 eller 3 dygn



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Mätresultat

- 1-2 månader tog uttorkningen

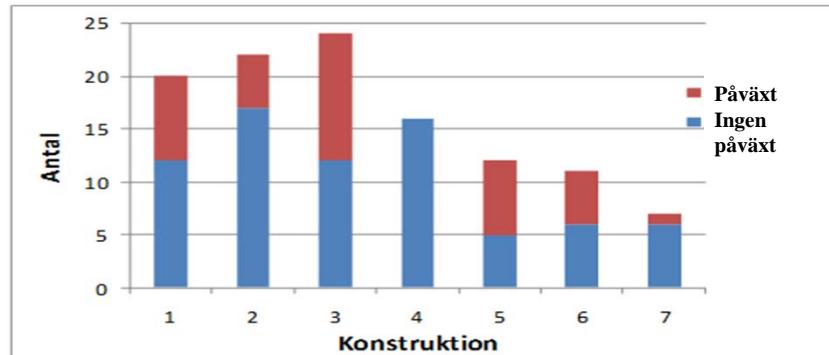

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Slutsatser


- 1/3 av samtliga mätpunkter hade mögelpåväxt
- Det fanns blött material och konstruktioner med påväxt
- Den relativt korta exponeringstiden för uteluft på byggplats hinner inte orsaka påväxt på väggelement
- Väderskydd saknades eller hade brister
- Syll och vindskydd behöver förbättras




SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Går det att skydda trästommen från fuktig uteluft?

- Laboratorieexperiment
- Representerar yttervägg mot norr med välventilerad fasad och vägg mot norr

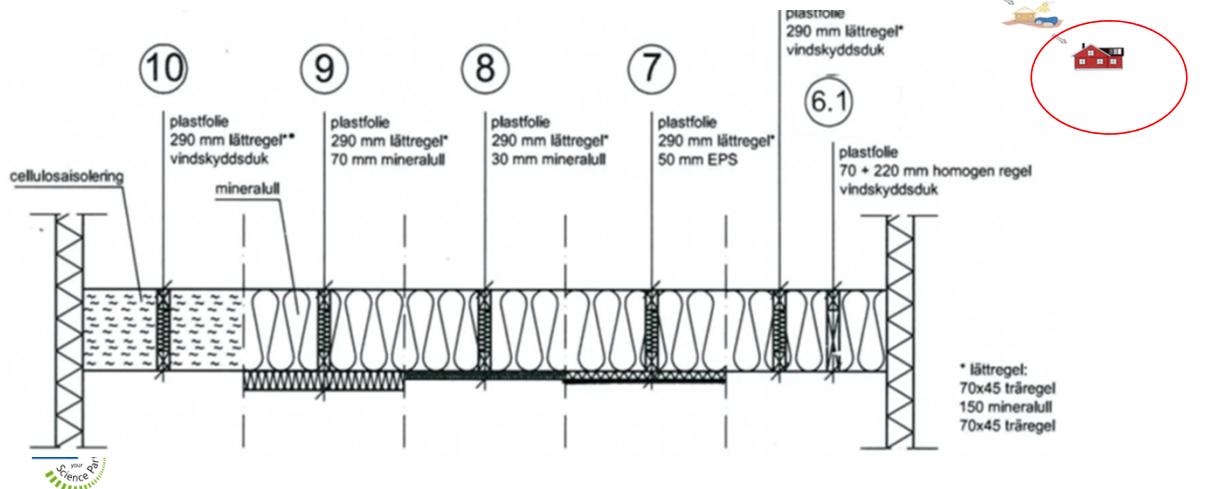

Mätresultat

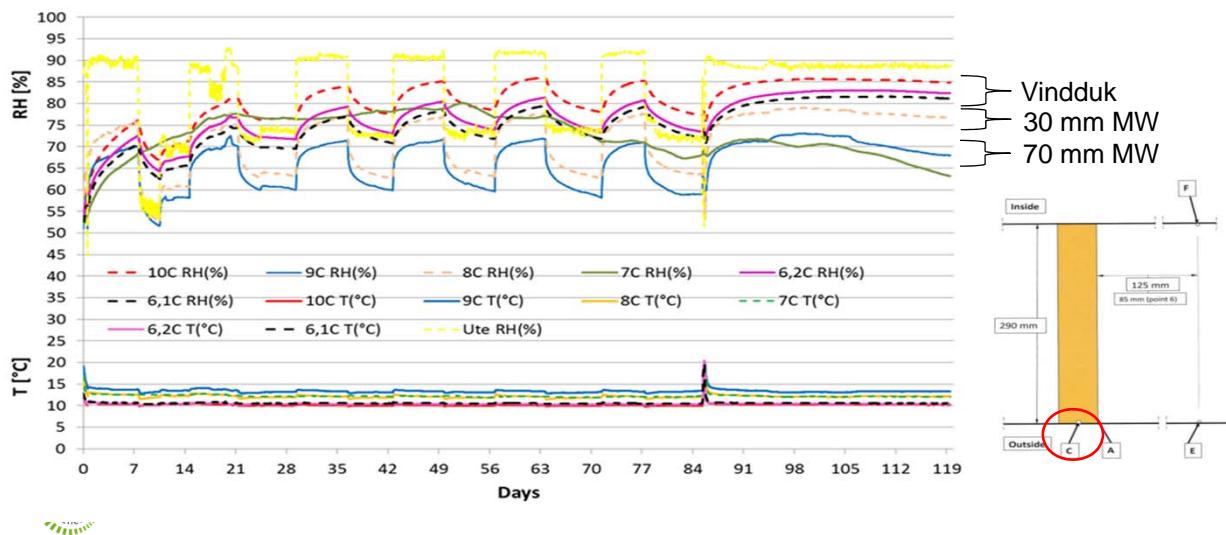

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under produktion och drift

Vilken fuktighet fås i träväggar med luftspalt?


Fältmätning -Ett småhus i Falkenberg

Yttervägg sett utifrån

- Stående träpanel
- 24 mm luftspalt
- 30 mm hård mineralullskiva
- 220x45 mm lättrigel med mellanliggande mineralull
- Plastfolie
- 13 mm gipsskiva

30 mm min.ull.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

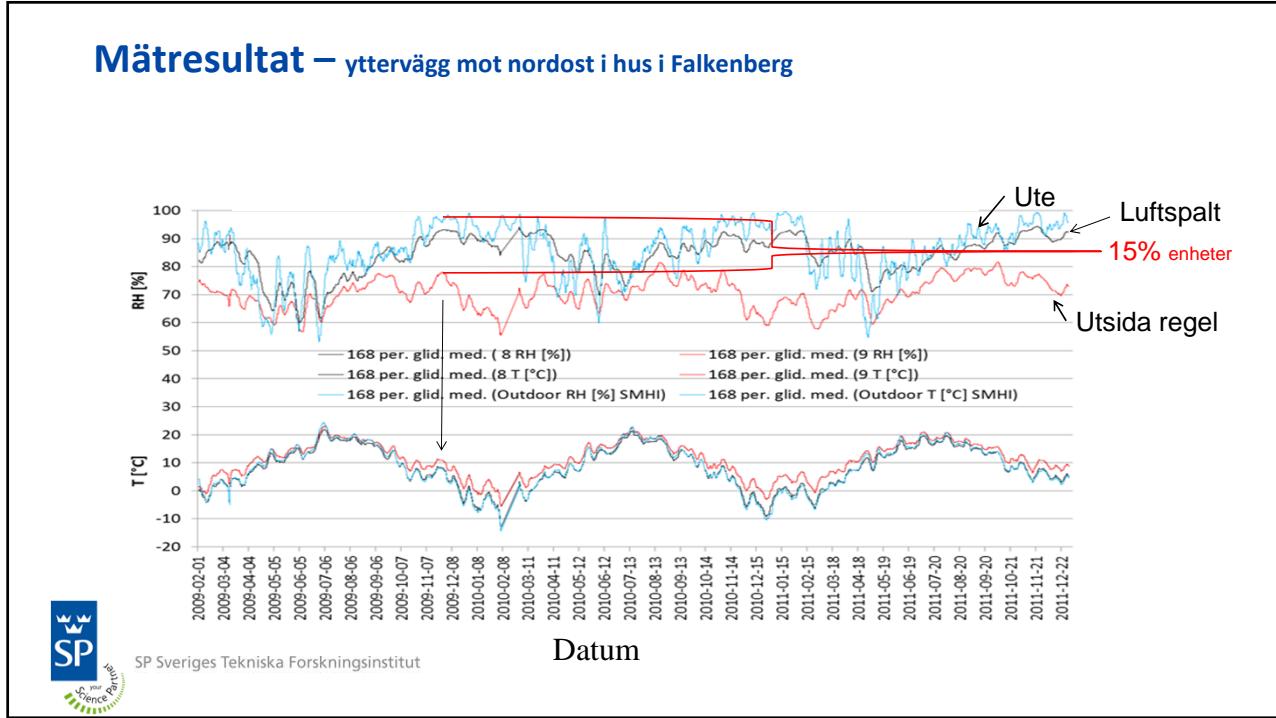


Beräkning av mögelpåväxt

Småhus i Falkenberg		
Mätpunkt	MRD-index i vägg	MRD-index i luftspalt (vägg)
6	0	-
8	-	2,7
9	0,5	-
11	0	-
12	-	1,8
13	0,2	-
23	0	-



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vad händer om ytterdelen av väggstommen hamnar i uteklimat?

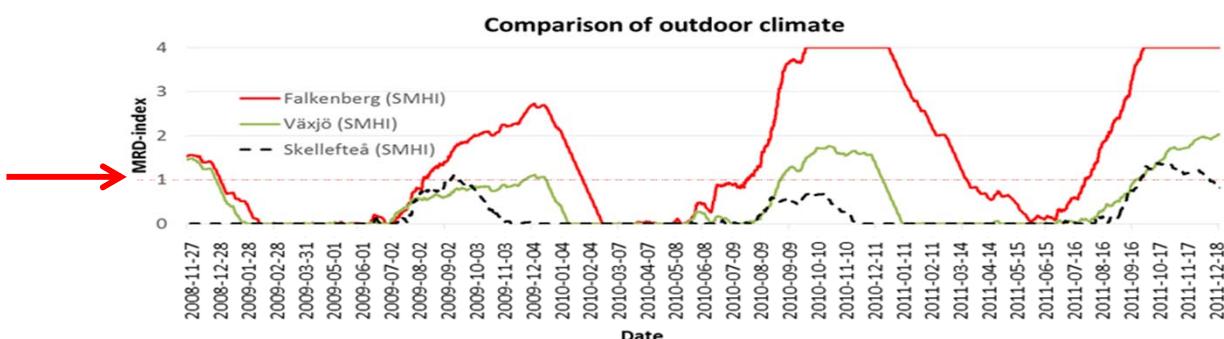

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vad händer om det regnar på träfasaden?

Laboratorietest



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Testresultat i lab - 4 väggelement

Objekt \ Detalj	Midje-bleck	Ventilrör/ elrör	Fönster	Lätt infästning	Tung infästning	Notering om vatten-uppsugning i paneländar
A Stående	Läckage *	Läckage *	Läckage *	-	-	Ja
A Liggande	-	Läckage *	Läckage *	Tät	Läckage *	Ja, bakom fönsterfoder
B Stående	Tät	Tät	Litet läckage *	-	-	Ja
B Liggande	Läckage *	Tät	Läckage *	Tät	Tät	Ja, bakom fönsterfoder

-9 av 15 fasaddetaljer läckte




SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktförhållanden i trätytterväggar och virke under produktion och drift

Mätresultat i fält

- Regninfärg i 4 av 5 hus med ventilierad fasad

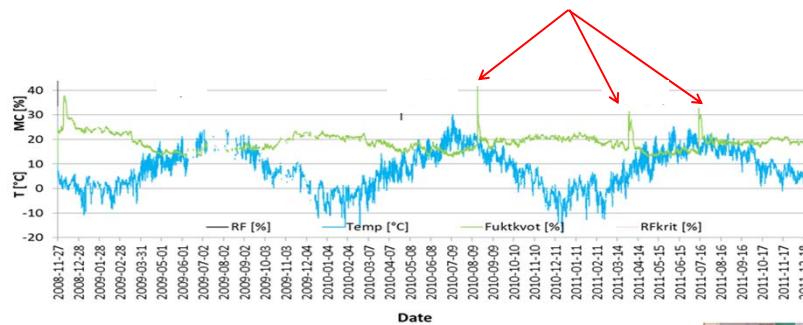


SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



Slutsatser och rekommendationer

- Utvändig isolering ger torrare trästomme
- Behövs i södra Sverige
- Använd ångöppen och fuktålig isolering

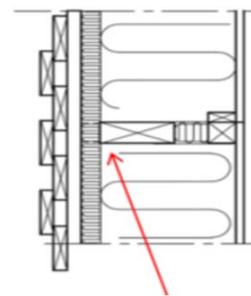

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Slutsatser och rekommendationer

- Vindskydd saknar vatten och regnskyddande funktion
- Produkter behöver utvecklas - systemfunktion viktigt!



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Slutsatser och rekommendationer

- Blött trämaterial kan mögla inom 2-3 dagar



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut


Slutsatser och rekommendationer

- Skapa rätt förutsättningar
- Skydda material



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Slutsatser och rekommendationer

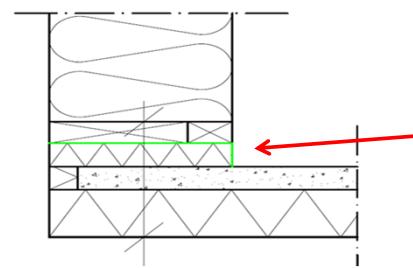


- Skapa nivåskillnad



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under produktion och drift

Slutsatser och rekommendationer

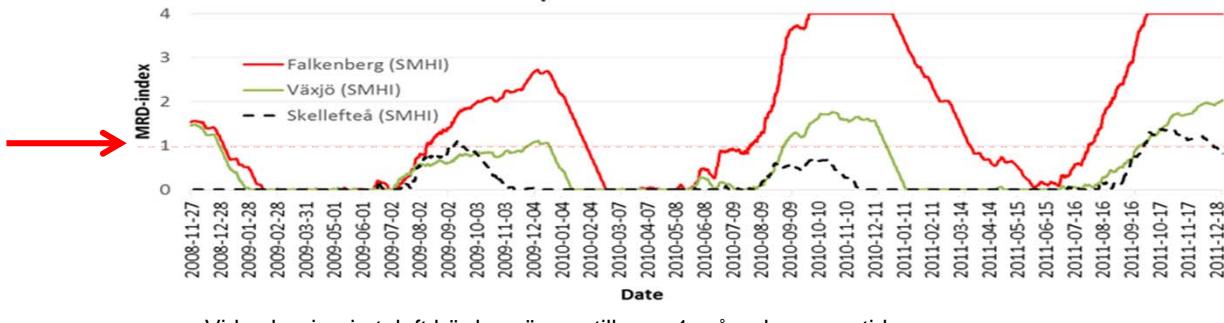

- Virkeslagring i uteluft bör begränsas till max 1 månad sommartid



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Slutsatser och rekommendationer




- Sågverken bör sortera bort virke med fuktkot över 16%



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Slutsatser och rekommendationer

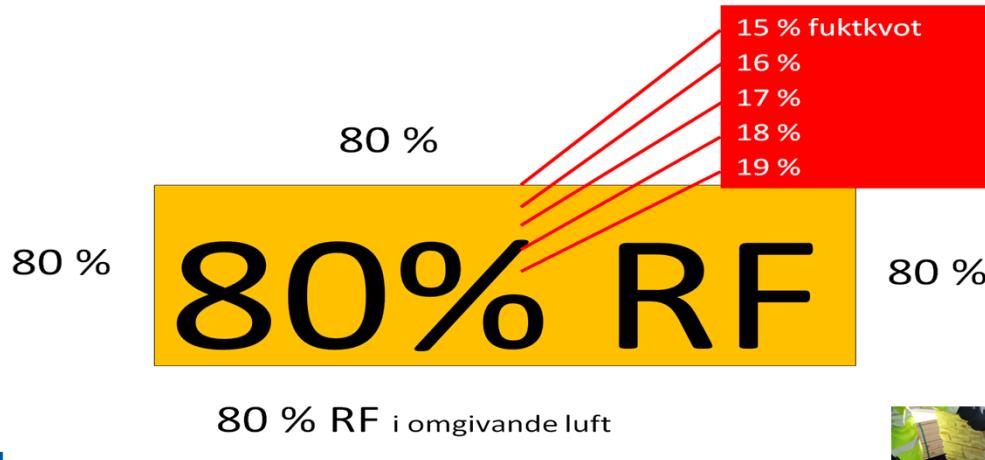

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



Huvudslutsats

- Justeringar behövs av byggpraxis, väggkonstruktioner, produkter, virkeslagring, väderskydd för att undvika mögelpåväxt på virke och i ytterväggar

Tack!



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under produktion och drift

Referenser

- Olsson, L., Mjörnell, K. & Johansson, P. (2010). *Kartläggning av fuktförhållanden vid prefabricerat trähusbyggande* (SP rapport 2010:02). Borås: SP Technical Research Institute of Sweden.
- Olsson, L. (2011) Fukt mätningar under två år efter byte av putsfasad (SP rapport 2011:67). Borås: SP Technical Research Institute of Sweden.
- Olsson, L. (2011). *Laboratoriestudie av syller och reglar som utsatts för regn* (SP Rapport 2011:18). Borås: SP Technical Research Institute of Sweden.
- Olsson, L., (2011). *Laboratoriestudie av träregelväggar med olika vindskydd* (SP Rapport 2011:56). Borås: SP Technical Research Institute of Sweden.
- Olsson, L. (2012). *Omfördelning av fukt i virkesstycken och risk för mögel på virkesstycken i virkespaket* (SP rapport 2012:60). Borås: SP Technical Research Institute of Sweden.
- Olsson, L. (2012). *Laboratoriestudie av träfasader tätthet mot slagregn* (SP rapport 2012:45). Borås: SP Technical Research Institute of Sweden.
- Olsson, L. (2013). *Fukt mätningar i fyra trähus* (SP rapport 2013:33). Borås: SP Technical Research Institute of Sweden.
- Olsson, L. (2014). *Moisture Conditions in Exterior Wooden Walls and Timber During Production and Use (Lic 2014:2)*. Licentiate thesis, Göteborg:Chalmers University of Technology.



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Metod

- **Husfabrik**
 - Fukt
 - Temperatur
 - Mögelpåväxt
 - Observationer

Lab. provning av mögelresistens hos virke

- Virke från 3 lager
- Prov klimat 80% RF och 15 °C
(utfört av GB, PJ)

Fältmät. 3 husfabriker i Götaland

- Fukt kvotsmät.
- Provtagning mögelanalys
- RF, T loggn. av lager 1 år
- Montering RF, T logger på väggelement
- Observationer



Beräkning 3 virkeslager i Götaland

- Beräkning av mögelpåväxt i virkespaket med uppmätt T
- Beräkning av mögelpåväxt på luftexponerat virke med uppmätt RF och T.
(utfört av TI)



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under produktion och drift

Metod

- Byggplats**
 - Fukt
 - Temperatur
 - Mögelanalys
 - Mögelväxt med MRD-modell

Fältmät. 30 hus på byggplats

- Fuktkvotsmät.
- Provtagnings mögelanalys
- Nedmontering RF, T logger


Labbexp blöta syllar

- Fukt mätning
- Mögelanalys

Beräkning 3 platser

- Beräkning av mögelväxt utifrån uppmätt RF och T.
(Falkenberg, Växjö, Skellefteå)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

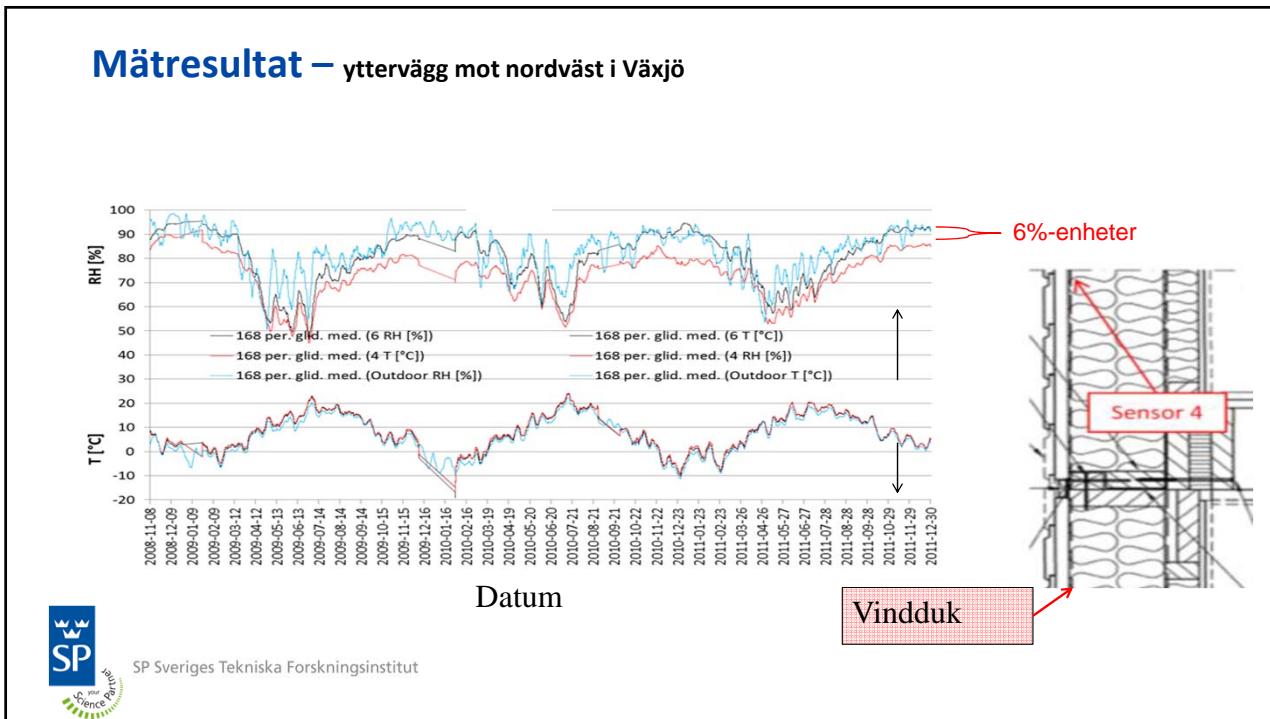

Beräkning av mögelpåväxt

Småhus i Växjö		
Mätpunkt	MRD-index i vägg	MRD-index i luftspalt (vägg)
2	0	-
4	0,3	-
6	-	0,9
10	-	0,3



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut